

**PROJET :
BATIME**

ES ANCIENS

 
**CR
03/12/2021**

Objet : VISITE DES LIEUX

Présents	Organisme	GSM	E-mail
	Représentant MO		
	BET		

Nous avons procédé ce jour à une visite du chantier pour apprécier la levée des réserves formulée dans les comptes-rendus précédents. Il en ressort :

- Observations/Recommandations :
 - Les becquets de jet d'eau présentent toujours des dégradations et les zones traités sont non conforme (traité par un enduit friable)
 - L'entreprise a réalisé l'étanchéité liquide au-dessus des socles des CTA
 - Les traversées au niveau des poutres en allège n'ont pas été reprise. L'entreprise est invitée à fournir des traversées et gargouilles en plomb avec platine des deux faces des poutres (3^{ème} rappel).
 - Les solins métalliques ont été réalisés au-dessus des relevés des auvents, l'entreprise est invitée à finaliser ces travaux en réalisant le mastic sur la partie supérieur du solin ;
 - L'entreprise doit rajouter un trop plein au droit de la grande terrasse du bâtiment 5 du côté du lycée (2^{ème} rappel).
 - L'entreprise doit prévoir des crosses en acier galvanisé avec platine au droit des traversées des câbles.
 - Certaines terrasses présentent des défauts de pente. L'entreprise est invitée à rattraper ces défauts par le renforcement de l'étanchéité (2^{ème} rappel).



PROJET :

**CR
03/12/2021**

Objet : VISITE DES LIEUX

- L'entreprise est invitée à fournir l'ensemble des socles des unités extérieur de climatisation manquants et à fournir les silentblocs.
- L'entreprise est invitée à compléter la fourniture des chemins de câbles nécessaires et fournir les supports manquants ;
- Absence des crosses en acier galvanisé avec platine au droit des traversées des câbles (2^{ème} rappel)
- Absence des crapaudines au droit de l'ensemble des descentes des eaux pluviales,
- Présence de débris au niveau des terrasses,

-----FIN DU CR-----

❖ **ATTACHEMENTS PHOTOGRAPHIQUES :**



Localisation : Terrasse Bâtiment 7

- Solin métallique réalisé au-dessus des relevés des auvents ;
- Travaux à compléter par la mise en œuvre de mastic sur la partie supérieure des solins